



Adaptateur PSP- 30B

Manuel d'utilisation

Teneur

Description

Lot de livraison

Montage de l'adaptateur sur l'appareil

Montage du module d'imagerie thermique sur l'adaptateur

Conformité légale et clauses de non-responsabilité

Description

Les adaptateurs **PSP 30B** (SKU 79205) sont conçus pour installer les appareils Krypton et Proton sur diverses lunettes de jour au diamètre externe d'objectif de 30 mm.

Le montage bayonnette permet de rapidement monter ou retirer le module d'imagerie thermique de l'adaptateur.


Le mécanisme précis de positionnement permet un alignement parfait de l'image thermique ou nocturne avec le champ de vision de la lunette de jour pour obtenir un confort d'observation maximum.

Lot de livraison


- Adaptateur PSP 30B
- Clés Allen (S1.5, S4)
- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie


Montage de l'adaptateur sur l'appareil

<https://www.youtube.com/embed/9zMIPyf5Q9A>

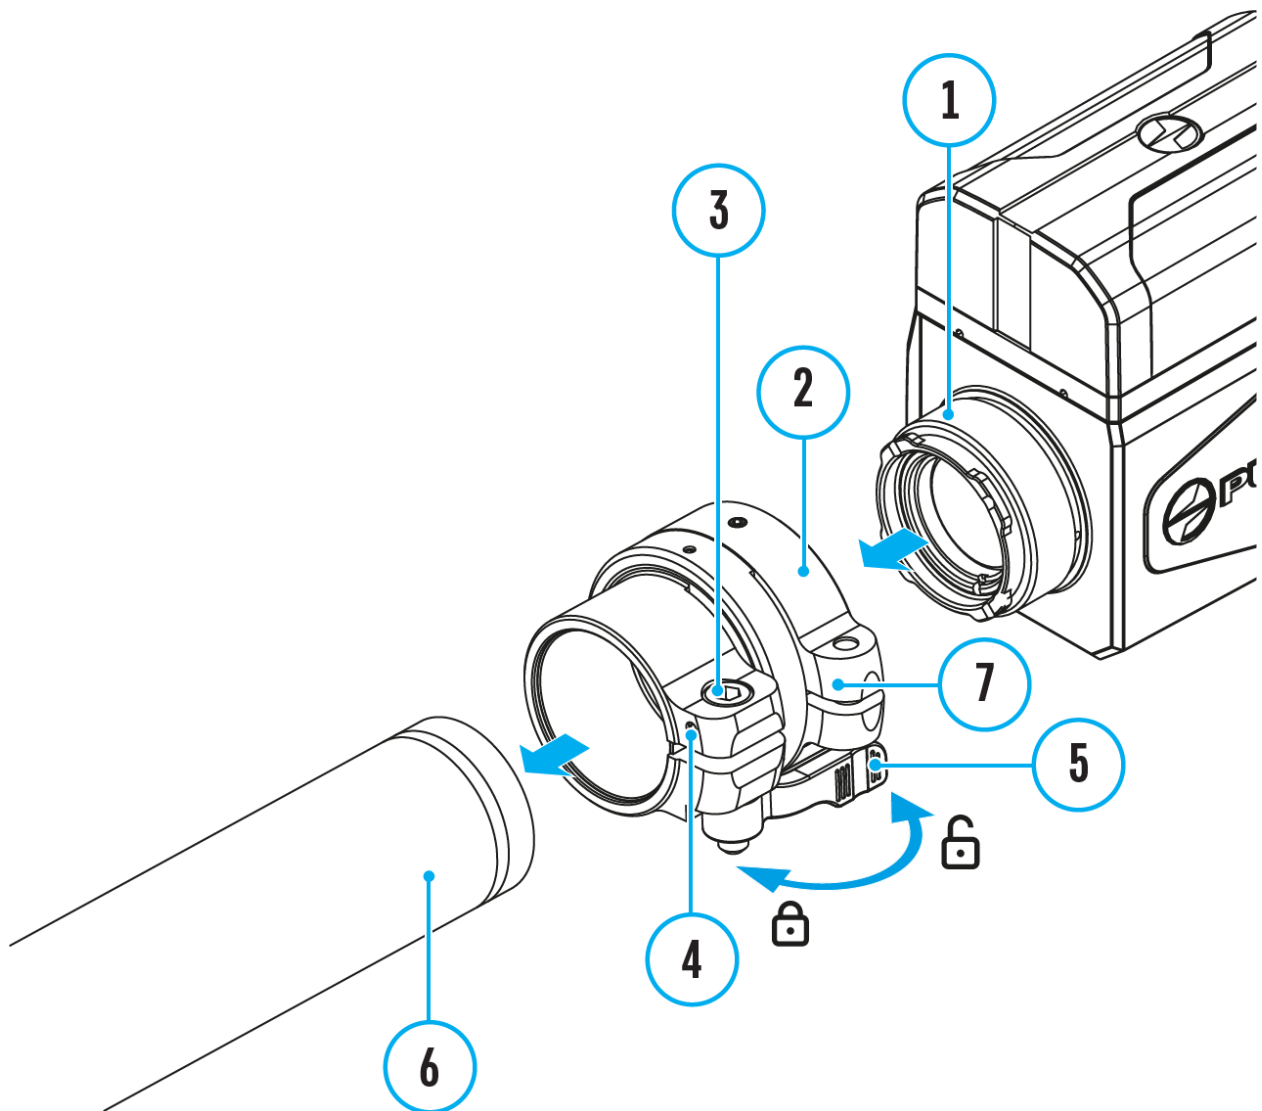


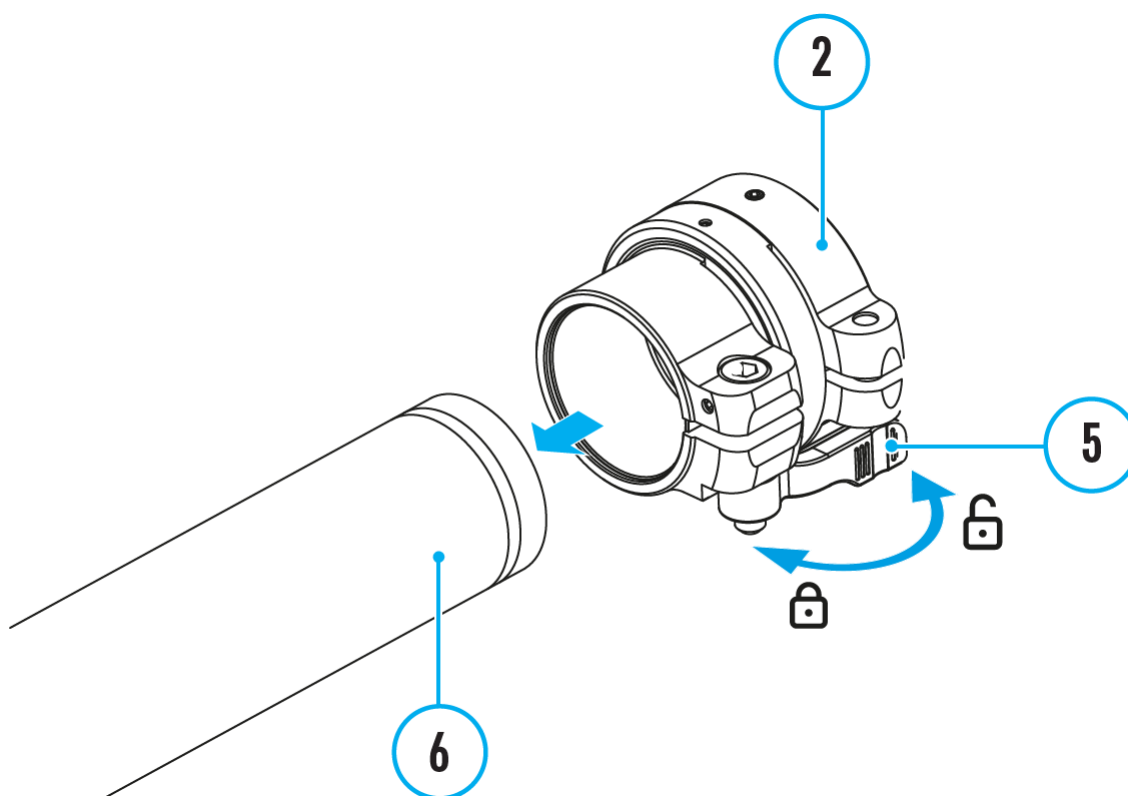

Étape 1. Monter l'adaptateur sur l'appareil optique



- 1.** Basculer le levier **(5)** vers la position OUVERT .
- 2.** Il est recommandé de nettoyer la surface de l'objectif **(6)** de l'appareil optique avant d'installer l'adaptateur **(2)**.
- 3.** Monter l'adaptateur **(2)** sur l'objectif **(6)** de l'appareil optique le plus au bord possible.

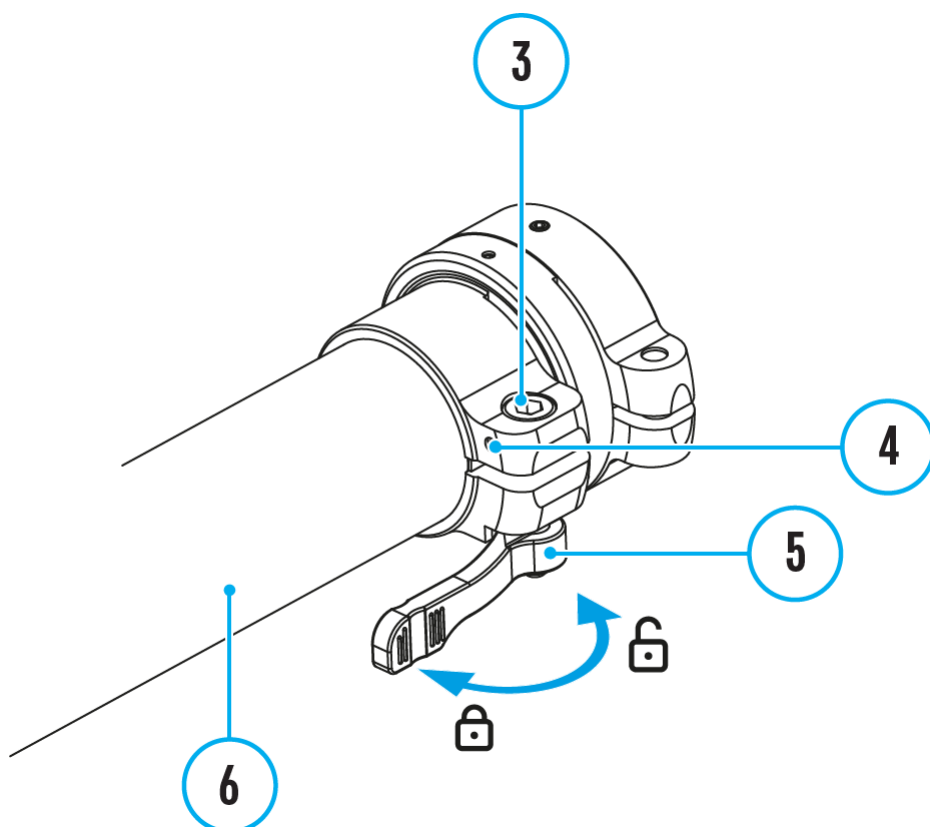
Étape 2. Réglez le levier de l'adaptateur



1. Basculer le levier **(5)** de sa position OUVERT  à la position FERMÉ .
2. Desserrer la vis de verrouillage **(4)** à l'aide de la clé Allen (S = 1.5 mm).
3. Serrer la vis **(3)** avec une clé Allen (S = 4mm). Nous recommandons une valeur de 1,5 - 2 N·m pour le couple de serrage (cette valeur peut être contrôlée à l'aide d'une clé dynamométrique) afin d'obtenir un mouvement serré du levier **(5)** ; l'adaptateur, lui, ne doit pas bouger par rapport au corps de la lunette de visée **(6)**. Si nécessaire, serrez ou desserrez la vis **(3)** pour faire bouger le levier **(5)** de manière satisfaisante.
4. Serrez la vis de verrouillage **(4)** au maximum.

Montage du module d'imagerie thermique sur l'adaptateur

Étape 1. Montage du module sur l'adaptateur

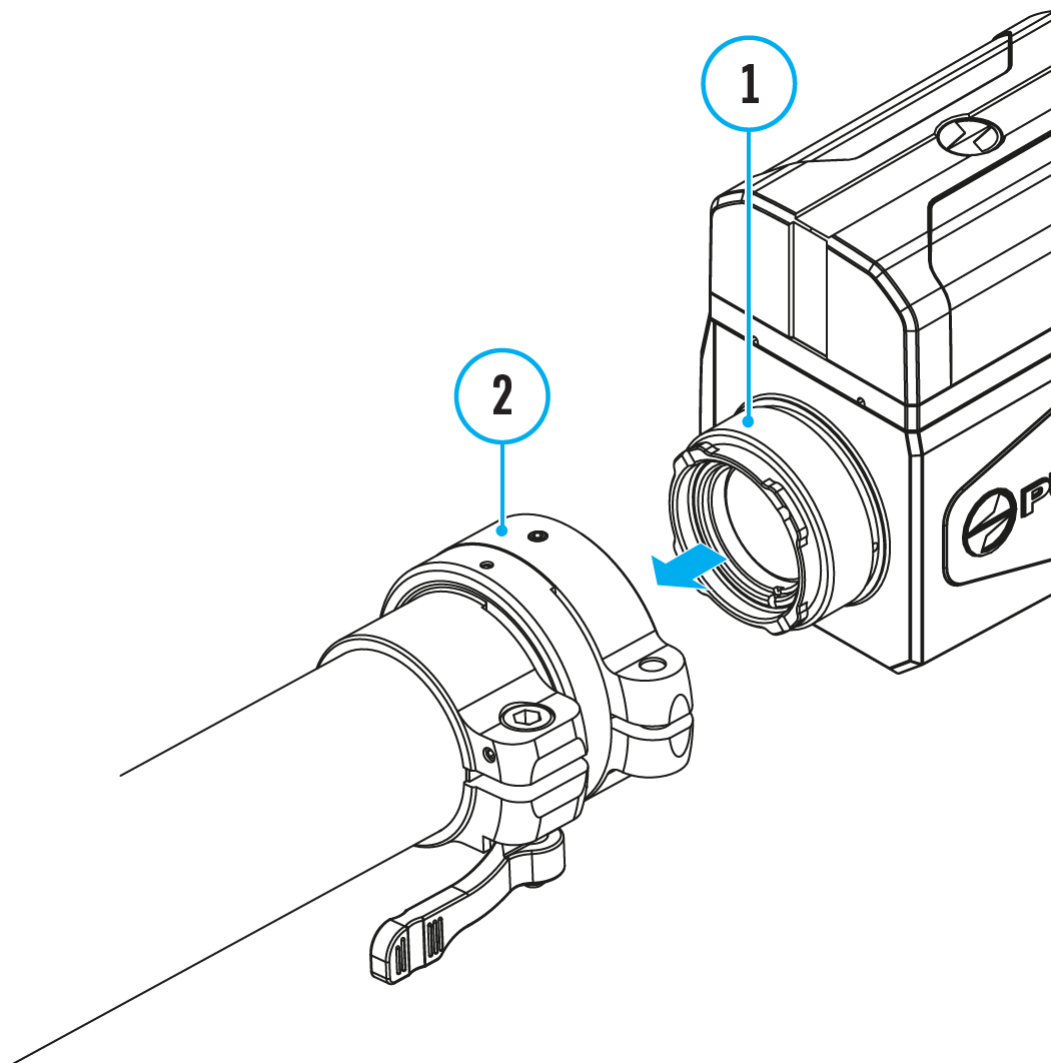



1. Retirer le cache de protection de l'oculaire du module d'imagerie thermique.

2. Aligner les extrusions de l'adaptateur **(2)** avec les rainures de l'insert **(1)**


du module d'imagerie thermique et faites pivoter le module d'imagerie thermique dans le sens anti-horaire jusqu'à la butée.

Étape 2. Réglage de la position de l'écran du module d'imagerie thermique

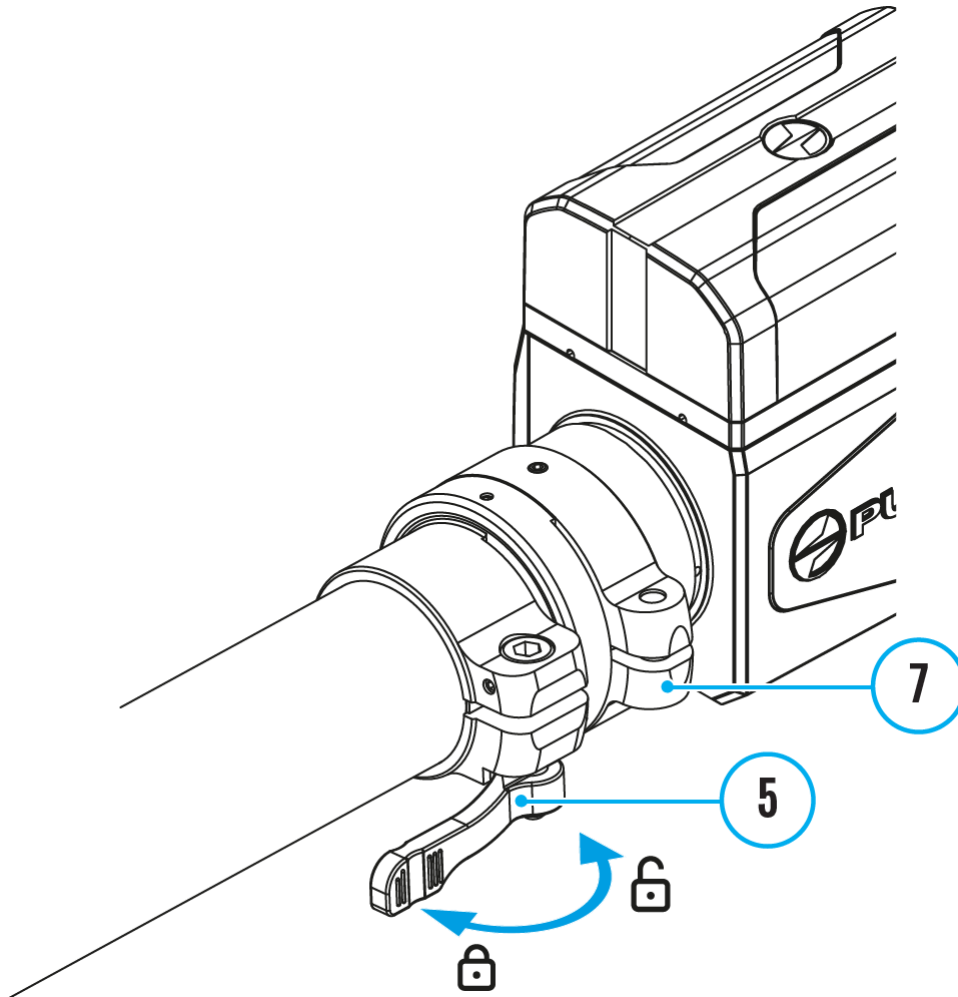


1. Desserrer la vis(7) à l'aide de la clé Allen (S = 4mm).
2. Démarrer le module thermique.
3. Aligner l'image à l'écran avec le champ de vision de la lunette en inclinant le module.
4. Serrer la vis(7) au maximum. Le couple de serrage doit être compris entre 5 N·m (le vérifier à l'aide d'une clé dynamométrique).
5. Basculer le levier (5) en position OUVERT .
6. Aligner les bords haut et le bas de l'écran parallèlement à l'axe horizontal

en faisant pivoter l'ensemble adaptateur + module thermique dans le sens horaire ou anti-horaire.

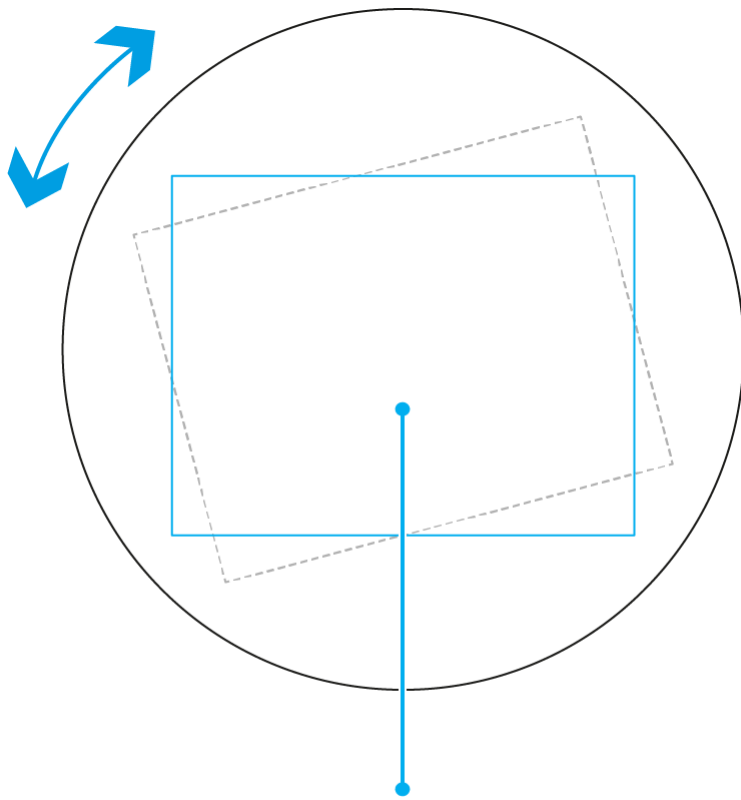

Écran

7. Basculer le levier(5) en position FERMÉ .

Conformité légale et clauses de non-responsabilité

Mises à jour du Produit. Le fabricant se réserve le droit, à tout moment et sans en informer au préalable le Client, d'apporter des modifications au contenu de l'emballage (sous réserve des lois en vigueur, le cas échéant), à la conception et aux caractéristiques du Produit, tant que sa qualité n'en est pas altérée.

Limitation de responsabilité. Sous réserve des lois et réglementations en vigueur : le fabricant ne peut être tenu responsable des réclamations, actions, poursuites, procédures, coûts, dépenses, dommages ou responsabilités (le cas échéant) découlant de l'utilisation de ce produit. La seule responsabilité du Client est engagée dans le fonctionnement et l'utilisation du Produit. Le seul engagement du Fabricant se limite à la fourniture du (des) Produit(s) et des services associés, conformément aux termes et conditions des transactions conclues, ainsi qu'aux dispositions établies dans la garantie. La fourniture des produits vendus et des services offerts par le Fabricant au Client ne doit pas être interprétée, vue ou considérée, expressément ou implicitement, comme destinée au profit ou créant une obligation envers un tiers (autre que le Distributeur, le Revendeur, l'Acheteur). La responsabilité du fabricant en vertu des présentes pour les dommages, quelle qu'en soit la forme ou la cause, ne dépassera pas les frais ou autres charges payés au Fabricant pour le(s) produit(s) et/ou service(s).

LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA PERTE DE REVENUS OU DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS INDIRECTS, SPÉCIFIQUES, FORTUITS, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS, MÊME S'IL SAVAIT OU AURAIT DÛ SAVOIR QUE DE TELS DOMMAGES ÉTAIENT POSSIBLES, ET MÊME SI LES DOMMAGES DIRECTS NE SATISFONT PAS À UN RECOURS.

Pour toute aide d'ordre technique veuillez écrire à l'adresse support@pulsar-vision.com.

Les réponses aux questions fréquentes à propos des appareils se trouvent dans la section **FAQ**.